

Hypertherm®

Powermax45® XP

Système plasma de qualité professionnelle pour la coupe manuelle, le gougeage et le marquage de métal d'une épaisseur de 5/8 po.



Nouveau

Capacité	Épaisseur	Vitesse de coupe
	Coupe	
Recommandée	5/8 po	20 po/min
	7/8 po	10 po/min
Grossière (coupe manuelle)	1-1/8 po	5 po/min
Perçage*	1/2 po	

* Estimation de perçage pour une utilisation manuelle, ou avec un dispositif de réglage en hauteur de la torche automatique

Capacité	Taux de retrait du métal	Profil de rainure
	Gougeage	
Gougeage typique	7,5 lb par heure	0,12 po P x 0,26 po L

Facile à utiliser avec une conception polyvalente

- Le petit format et le poids léger du système de coupe d'épaisseurs de 5/8 po offrent une excellente portabilité.
- Pour une utilisation manuelle ou mécanisée, avec une interface CNC et une connexion de torche FastConnect™.
- La technologie brevetée de coupe à la traîne facilite l'utilisation du système, même pour les utilisateurs novices.
- Aborde différentes tâches avec des styles de torches multiples et faciles à utiliser.
- Pas besoin de modifier la pression d'air. La technologie Smart Sense™ garantit qu'elle soit toujours correctement réglée.
- Marquer, tracer et gouger avec précision avec ce nouveau processus à faible intensité.

Productivité maximale

- Termine les tâches plus rapidement avec des vitesses de coupe une fois et demi plus rapide que l'oxygaz sur l'acier doux de 1/4 po.
- Une qualité de coupe et de gougeage supérieure qui signifie moins de temps perdu pour le meulage et la préparation des arêtes.
- Changement rapide des consommables à l'aide de la fonction de l'interrupteur de désactivation.

Robuste et fiable

- Les torches Duramax® Lock sont conçues pour résister aux chocs et à la chaleur.
- La technologie SpringStart™ permet un amorçage constant et une torche plus fiable.
- La fiabilité d'Hypertherm Certified™ assure la performance et ce, dans les conditions les plus exigeantes.

Styles de torche standard Duramax Lock (pour plus d'options de torche, consulter www.hypertherm.com)



Torche manuelle 75° Duramax Lock




Torche manuelle 15° Duramax Lock



Torche machine Duramax Lock

Performance de coupe relative sur acier doux

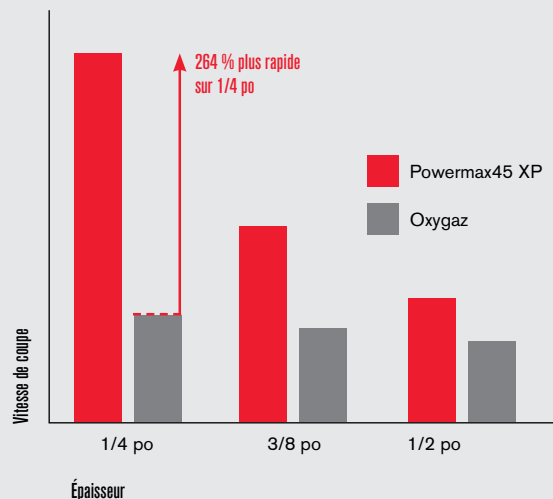

Spécifications

Tensions d'entrée ($\pm 10\%$)	200 – 400 V, monophasé, 50 – 60 Hz 480 V, triphasé, 50 – 60 Hz
Courant d'entrée à 6,5 kW	200 – 240 V, monophasé, 39/32 A 480 V, triphasé, 9,4 A
Courant de sortie	10 – 45 A
Tension de sortie nominale	145 V c.c.
Facteur de marche à 104 °F	50 % à 45 A, 200 – 240 V, monophasé 60 % à 41 A, 200 – 240 V, monophasé 100 % à 32 A, 200 – 240 V, monophasé 50 % à 45 A, 480 V, triphasé 60 % à 41 A, 480 V, triphasé 100 % à 32 A, 480 V, triphasé
Tension à vide	275 V c.c.
Dimensions avec les poignées	17,4 po P x 6,8 po L x 14,1 po H
Poids avec torche de 20 pi	31 lb
Alimentation en gaz	Coupe : air (propre, sec et exempt d'huile), azote, F5 Gougeage : air (propre, sec et exempt d'huile), azote, F5 Marquage : air (propre, sec et exempt d'huile), argon
Débit/pression d'entrée du gaz recommandés	400 scfh à 85 psi
Longueur du câble d'alimentation	10 pi
Type de source de courant	Onduleur – Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT)
Exigence entraînement moteur	12,5 kVA (10 kW) pour sortie maximale à 45 A
Rendement électrique	88 %
Recyclage	100 %
Certification	Certification CSA pour une utilisation en Amérique et en Asie, à l'exception de la Chine
Garantie	Source de courant : 3 ans Torche : 1 an

Applications courantes

Entretien de biens/d'usine, incendie et secours, fabrication générale et :



CVC et entrepreneuriat en installations mécaniques



Institutions éducatives



Entretien de machines agricoles

Renseignements sur les commandes

La section ci-dessous décrit les configurations de système habituelles comprenant une source de courant, une torche et un câble de retour. Des configurations supplémentaires sont disponibles ou vous pouvez réaliser une configuration personnalisée. Se reporter à la page suivante pour obtenir plus de détails.

		Torche manuelle 75°		Torches manuelles 75° et 15°		Torche machine pleine longueur 180°						Torche machine pleine longueur 180° et torche manuelle 75°
		Câble 20 pi	Câble 50 pi	Câble 20 pi	Câble 25 pi	Câble 35 pi	Câble 50 pi	Câbles 20 pi et 25 pi				
Sources de courant	Configuration de tension			sans suspension télécommandée	avec suspension télécommandée	sans suspension télécommandée	avec câbles E/S (sans télécommande)	avec suspension télécommandée	avec suspension télécommandée	sans suspension télécommandée	avec câbles E/S (sans télécommande)	avec suspension télécommandée
Source de courant standard	200 – 240 V	088112	088114									
Source de courant avec port CPC et diviseur de tension	200 – 240 V	088113	088115	088124	088116	088121		088117	088118	088122		088123
Source de courant avec port CPC, diviseur de tension et port série	200 – 240 V						088119				088120	
Source de courant standard	480 V	088126	088128									
Source de courant avec port CPC et diviseur de tension	480 V	088127	088129									

Configurations personnalisées (sélectionner la source de courant, la torche, le kit de consommables, le câble de retour et les autres composants)

Options de sources de courant

	Source de courant standard	Source de courant avec port CPC et diviseur de tension	Source de courant avec port CPC, diviseur de tension et port série
200 – 240 V CSA	088092	088104	088105
480 V CSA	088095	088110	088111

Options de kit de consommables de démarrage

	Manuelle	Mécanique	Mécanique avec buse de protection de détection ohmique
Kit	428559	428560	428561

Options de torches

Longueur du câble	Torches manuelles		Torches machines		Torches robotiques		
	75°	15°	180°	Mini 180°	45°	90°	180°
15 pi			059476*	059481*			
20 pi	088164	088162					
25 pi			088167	059482*	059464*	059465*	059466*
35 pi			088168	059483*			
50 pi	088165	088163	088169	059484*			
75 pi	059475*	059472*	059480*				

* sans interrupteur de désactivation de la torche

Options de câbles

Longueur du câble	Câbles de retour		Câbles de commande			
	Connecteur manuel	Suspension télécommandée	CNC, connecteur à cosse, diviseur de tension	CNC, connecteur à cosse, pas de diviseur de tension	RS-485 Comm série, sans terminaison	RS-485 Comm série, D-sub
25 pi	223595	128650	228350	023206	223236	223239
50 pi	223596	128651	228351	023279	223237	223240
75 pi	223127	128652				

Consommables de la torche

Les buses et les électrodes sont disponibles en différentes quantités. Contacter le distributeur pour de plus amples renseignements.

Type de consommable	Type de torche	Intensité	Buse	Protecteur/ Déflecteur	Buse de protection	Électrode	Diffuseur
Coupe à la traîne	Manuelle	45	220941	220818	220854	220842	220857
Mécanique	Machine	45	220941	220817 ou 220955 ¹	220854 ou 220953 ²	220842	220857
FineCut®	Manuelle	45	220930	220931	220854 ou 220953 ²	220842	220947
	Machine	45		220948			220857
Gougeage pour un contrôle maximal	Manuelle/Machine	25 – 45	420419	220798	220854	220842	220857
Gougeage de précision	Manuelle/Machine	10 – 25	420415	420414	220854	220842	220857
Marquage	Manuelle/Machine	10 – 25	420415	420542	220854 ou 220953 ²	220842	220857

¹ Déflecteur pour coupe non protégée

² Buse de protection de détection ohmique

Accessoires d'origine Hypertherm recommandés



Protection faciale

Protection faciale transparente avec lentille teintée pour la coupe et le meulage. Écran protecteur compris. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE

127239 Protection faciale, lentille teinte 6

127103 Protection faciale, lentille teinte 8



Kit de filtration de l'air

Un kit prêt à installer muni d'un filtre de 1 micron et d'un séparateur d'humidité à drain automatique protège contre l'air contaminé.

128647 Filtre Eliminer



Revêtement de torche en cuir

Disponible en sections de 25 pi, il offre une protection supplémentaire pour les faisceaux de torche contre le perçage par brûlure et l'abrasion.

024548 Cuir brun

024877 Cuir noir avec logos Hypertherm



Guides de coupage circulaire

Installation rapide et facile pour des cercles précis d'un diamètre allant jusqu'à 28 po. Pour une utilisation facultative comme guide autonome pour les coupes droites et chanfreinées.

127102 Kit de base : bras de 15 po, roues et pivot.

027668 Kit de luxe : bras de 11 po, roues, pivot, socle d'ancre et boîtier en plastique



Sac roulant pour outil

Ce sac robuste transporte le Powermax45 XP avec de la place supplémentaire pour les torches, les consommables, les accessoires et d'autres équipements. 19,5 po x 17,5 po x 12,5 po

017060 Sac roulant pour outil



Housses de protection contre la poussière pour le système

Une housse de protection contre la poussière fabriquée en vinyle ignifugeant protégera le système Powermax® pendant plusieurs années.

127219 Couvercle, Powermax45 et 45 XP

Conçu et assemblé aux États-Unis
ISO 9001:2008

La gestion environnementale est une valeur essentielle d'Hypertherm. Nos produits Powermax sont conçus pour se conformer et dépasser les réglementations environnementales mondiales, dont la directive RoHS.

Hypertherm, Powermax, FastConnect, Smart Sense, Duramax, SpringStart, Powercool, et FineCut sont des marques d'Hypertherm Inc. qui peuvent être déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs.



© 6/2016 Hypertherm Inc. Révision 0
860670FR-CA Français / French



Kit de consommables essentiels

Les kits essentiels offrent un assortiment de consommables standard dans un sac pratique pour s'organiser et se réapprovisionner.

851510 Kit Powermax45 XP